



P03-GSE-207 / P03-GSE-207-II**Français**

1. Pour fixer le porte-outil sur la machine, introduire la queue, puis régler la position à l'aide de la face de référence (1). Serrer les 2 vis de fixations (important, veillez à ce que les vis aient la même force de serrage).

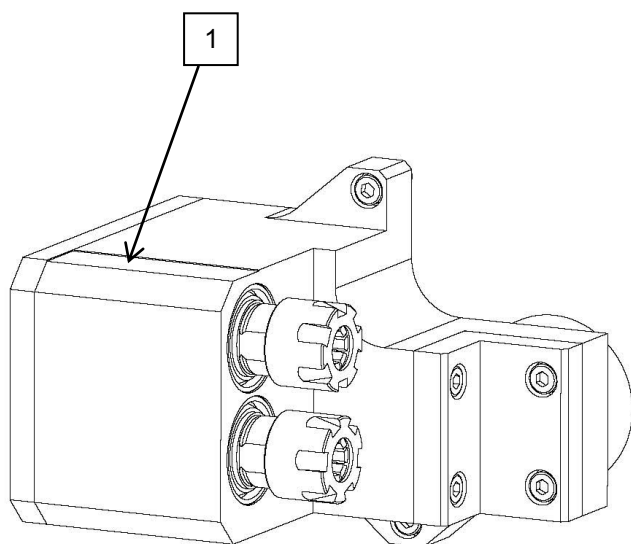

2. Régler les offsets des 2 positions.

3. Lors du montage ou démontage de vos outils de coupe, bloquer la broche sur les plats prévus à cet effet, en utilisant une clé adaptée.

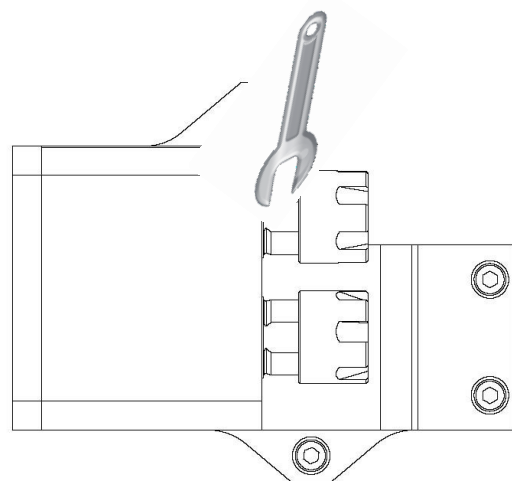


4. Le diamètre de queue d'un outil ne doit jamais avoir une différence de plus de 0.4 mm par rapport au diamètre de la pince.

Exemple : diamètre de pince 9.5mm => diamètre de queue 9.1 minimum.

NOTE : Ne jamais utiliser le porte-outil avec des positions vides. Utiliser les bouchons fournis.


P03-GSE-207 / P03-GSE-207-II**English**

1. To fix the tool holder on the machine, introduce the shank and use the reference surface (1) to adjust the position. Tighten the 2 fixing screws (important, make sure that the screws have the same clamping force).

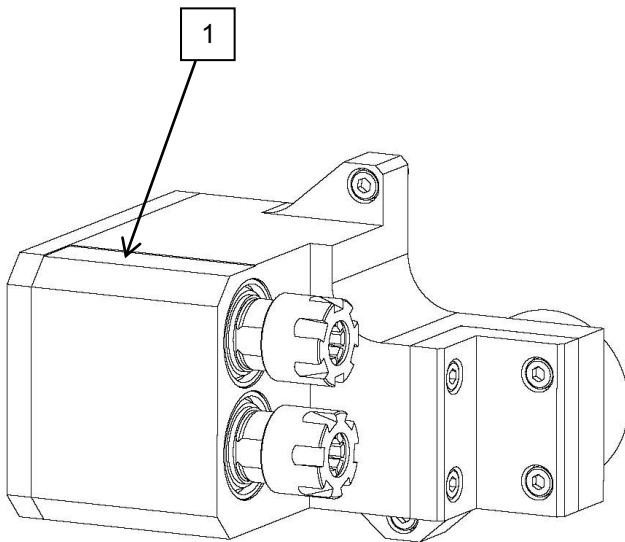

2. Adjust the offsets of the 2 positions.

3. When mounting or dismounting of cutting tools, spindle lock on the planes provided for this purpose, using an adapted wrench.

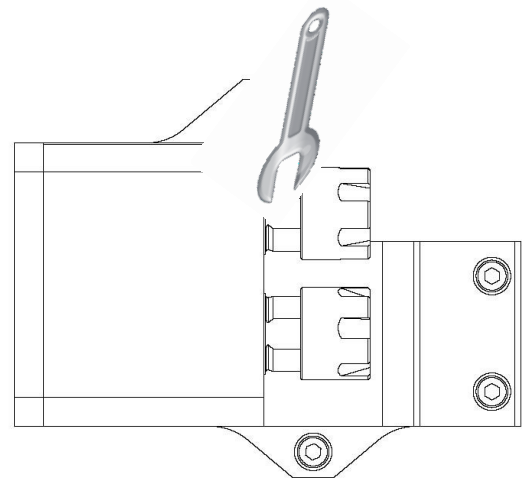


4. The tool shank diameter should never have a difference of more than 0.4 mm compared to the clamping diameter of collet

Example: clamping diameter 9.5 mm =>
Shank diameter 9.1 mm minimum.

MARK : Never use the tool holder with empty positions. Use the supplied protection plug.


P03-GSE-207 / P03-GSE-207-II**Deutsch**

1. Um den Werkzeughalter an der Maschine zu befestigen, führen Sie der Schaft hinein und benützen Sie die Bezugsoberfläche (1) um die Orientierung zu einstellen. Ziehen Sie die 2 Schrauben an (Wichtig, beachten Sie, dass die Schrauben die selbe Spannkraft haben)

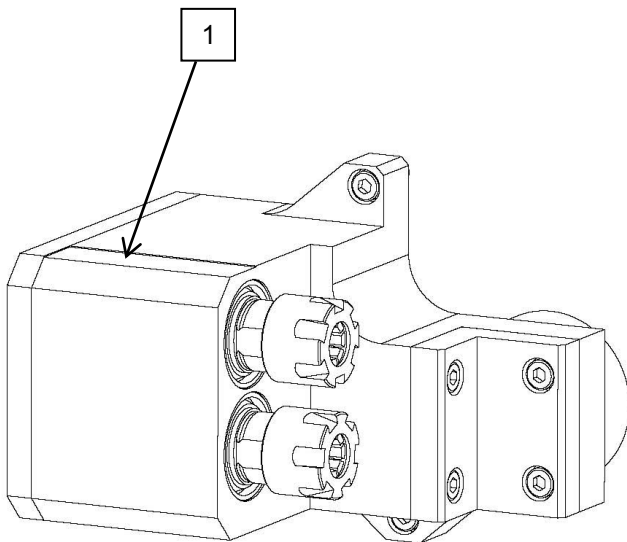

2. Stellen Sie die Offsets von den 2 Positionen ein.

3. Während der Montage oder der Demontage ihrer Schneidwerkzeuge, blockieren Sie die Spindle auf die vorhergesehenen Flächen mit einem adaptierten Schlüssel.

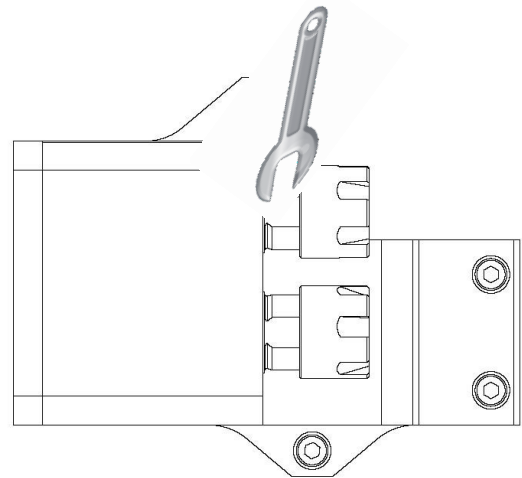


4. Der Schaftdurchmesser eines Werkzeuges soll einen Unterschied über 0.4 mm im Vergleich zu Spanndurchmesser einer Spannzange niemals haben.

Beispiel: Spanndurchmesser 9.5 mm
=> Schaftdurchmesser 9.1 mm
Minimum.

ANMERKUNG: Niemals den Werkzeughalter mit leeren Lagen benutzen. Die gelieferten Schutzstopfen benutzen.


P03-GSE-207 / P03-GSE-207-II**Italiano**

1. Per fissare il supporto sulla macchina utensile, introdurre il codolo e usare la faccia di riferimento (1) per regolare la posizione. Serrare le 2 viti di fissaggio (importante, assicurarsi che le viti hanno la stessa forza di serraggio).

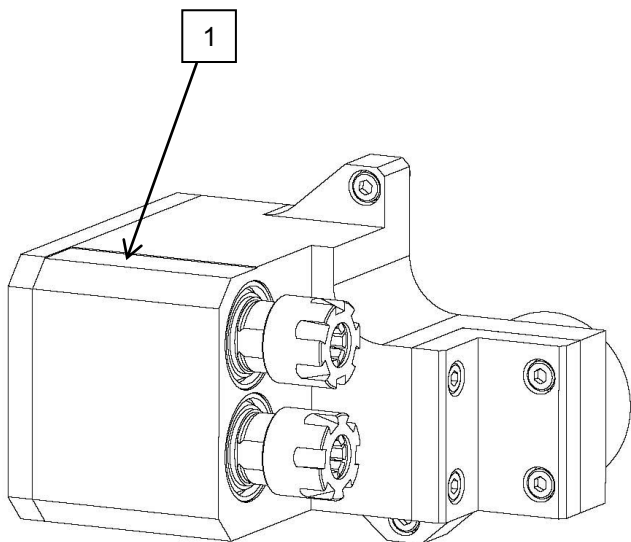

2. Regolare gli offsets delle due posizioni.

3. Per il montaggio o smontaggio di utensili da taglio, blocco mandrino sui piatti previsti a tale scopo, utilizzando una chiave adatta forchetta.

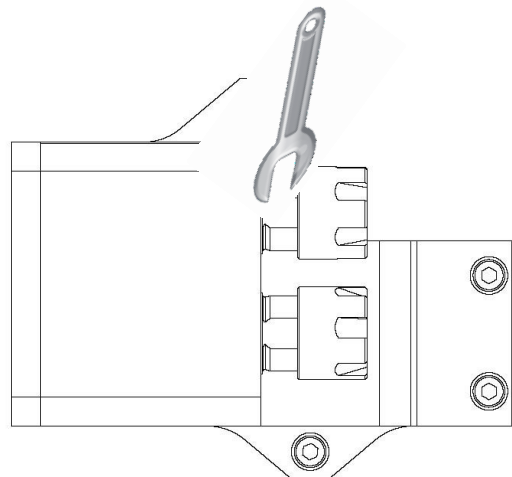

4. Il diametro dello codolo di un utensile non deve avere mai una differenza di più di 0.4 mm rispetto al diametro di chiusura della pinza.

Esempio: diametro di chiusura 9.5 mm =>
diametro di codolo 9.1 mm minimo

NOTA : Mai utilizzare il porta-utensile con le posizioni vuote. Utilizzare i cappuccio di protezione forniti.